


PIN разъемы и их подключения в аппаратах

ПТК HANKER CUT 120 CNC H64 и ПТК HANKER CUT 60-1 CNC LCD H12



Подключение плазмотрона

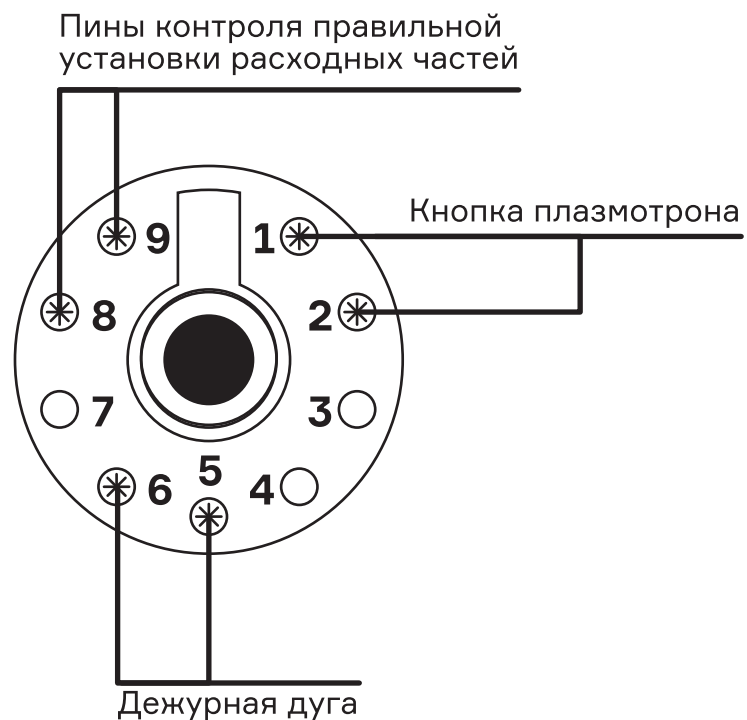

Подключение к CNC/ЧПУ

